

## Prüfbericht Schalldämmung

gültig für

**Optimal Junior Easy**

**Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  
Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke nur nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden.  
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.**

# SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

## Prüfbericht

Nr. 1910-001-21 vom 20.01.2021

### Verbesserungsmaß von Rohrschellen im Prüfstand

**Auftraggeber:**

MÜPRO Services GmbH  
Hessenstraße 11  
65719 Hofheim

**Prüfobjekt:**

Schraubrohrschele Optimal Junior Easy,  
M8, 1" (32-35 mm), verzinkt, an 1" Stahlrohr (Messleitung)

**Auftrag:**

Bestimmung des Verbesserungsmaßes von Geräuschen  
von sanitären Rohrleitungen durch Einsatz entkoppelnder  
Rohrschellen nach DIN EN ISO 3822-1

**Verfasser:**

Dipl.-Ing. Stefan Grüll

**SG-Bauakustik**  
**Institut für schalltechnische Produktoptimierung**  
**Mainstraße 15**  
**45478 Mülheim an der Ruhr**

## INHALTSVERZEICHNIS

|   | Seite | Anlage |
|---|-------|--------|
| <b>1. Aufgabenstellung und allgemeine Angaben</b> | 3     |        |
| 1.1 Aufgabenstellung                              | 3     |        |
| 1.2 Allgemeine Beschreibung                       | 4     |        |
| 1.3 Messnorm                                      | 7     |        |
| 1.4 Hersteller der Prüfanordnung                  | 7     |        |
| 1.5 Auftraggeber der Prüfung                      | 7     |        |
| <b>2. Messanordnung und Bewertungsprinzip</b>     | 7     |        |
| <b>3. Messdurchführung</b>                        | 8     |        |
| <b>4. Messergebnisse</b>                          | 8     |        |
| <b>Anlagen:</b>                                   |       |        |
| Fotodokumentation                                 |       | 1      |
| Messergebnisse                                    |       | 2      |

# 1. Aufgabenstellung und allgemeine Angaben

## 1.1 Aufgabenstellung

Die MÜPRO Services GmbH, Hofheim, produziert und vertreibt verschiedene Rohrschellentypen und Entkopplungseinlagen. Im Sinne von Produktspezifizierungen ist ein Rohrschellentyp, Schraubroherschelle Optimal Junior Easy M8, 1“ (32-35 mm), verzinkt, zu untersuchen.

Die Montage der Rohrschellen zur Bestimmung des Verbesserungsmaßes erfolgt über eine an der Rohrschelle verschweißte Mutter M8, in die eine entsprechende Gewindestange eingeschraubt wird, die wiederum mittels eines entsprechenden Metalldübels im Untergrund fixiert wird.

Zur Körperschallentkopplung sind in die Rohrschellen Schalldämmeinlagen mit seitlichem Überwurf eingebracht, um so metallischen Verbund zwischen Schelle und Leitungsrohr zu vermeiden.

Zur Messung wurden die Verschlusschrauben so angezogen, dass das Messrohr gerade noch manuell verdreht werden konnte. Die Rohrschelle ist für eine Nennweite von 1“ ausgelegt und verzinkt.

Folgende Rohrschelle wurde untersucht:

**Schraubroherschelle Optimal Junior Easy, M8, 1“ (32-35 mm), verzinkt,**

## 1.2 Allgemeine Beschreibung

An Versorgungsleitungen der sanitären Installation kommt es in Folge von Kavitationseffekten, die bei der Nutzung von Zapfarmaturen auftreten, zu mehr oder weniger intensiven Körperschallschwingungen. Dieser Körperschall überträgt sich über das versorgende Wasser und die Rohrwandungen rückwärts, wodurch es zur Schallanregung des Baukörpers, bei starren Kontakten zum Rohrsystem, kommen kann.

Die Entstehung von Körperschall kann durch geeignete Formung der Zapfeinrichtungen in Kombination mit einer Beschränkung der Zapfmenge nachhaltig vermindert werden. So wird gemäß DIN EN ISO 3822-1 gemessen, dass hochwertige Zapfarmaturen, die durch eine dünne Wand (erforderliches flächenbezogenes Mindestflächengewicht  $m' \geq 220 \text{ kg/m}^2$ ) übertragende Lautstärke von ursprünglich  $L_{AF} = 45 \text{ dB(A)}$  wie folgt vermindern:


|                     |                 |        |          |
|---------------------|-----------------|--------|----------|
| Armaturengruppe I:  | $L_{ap}$        | $\leq$ | 20 dB(A) |
| Verbesserungsmaß:   | $\Delta L_{IN}$ | $\geq$ | 25 dB(A) |
| Armaturengruppe II: | $L_{ap}$        | $\leq$ | 30 dB(A) |
| Verbesserungsmaß:   | $\Delta L_{IN}$ | $\geq$ | 15 dB(A) |

Grundlagen der Bewertungen sind:

1. Anwendung eines lauten Installationsgeräuschnormals (IGN) gemäß DIN-EN-ISO-3822-1 als Bezugsquelle.
2. Messung der Geräuschübertragung bei einem Fließdruck von 0,3 MPa (3 bar) in den Mittenfrequenzen der Oktavbänder von  $f = 125$  bis 4.000 Hz und Berechnung der A-Schallpegel in Dezibel nach DIN 60 651.
3. Erzeugung des Geräusches in einem unmittelbar mit Installationsgeräuschnormal (IGN) abgeschlossenen 1"-Stahlrohr, Außendurchmesser  $d = 33,7 \text{ mm}$ , Nennweite  $d = 25 \text{ mm}$  bzw. einem für die zu prüfende Rohrschelle passenden Messrohr.
4. Befestigung des in Durchflussrichtung leicht steigenden Rohres mit vier Schellen an eine dünne Mauerwerkstrennwand der Dicke  $d = 11,5 \text{ cm}$  aus Ziegelmaterial, beiderseits verputzt, womit die flächenbezogene Masse der Wand
 
$$m' = 100 \dots 250 \text{ kg/m}^2$$
 beträgt. Die Art der Befestigung kann der folgenden Abbildung entnommen werden.

**Abbildung:**

Prinzipdarstellung der Befestigung einer Messleitung an der Prüfstandwand gemäß DIN EN ISO 3822-1

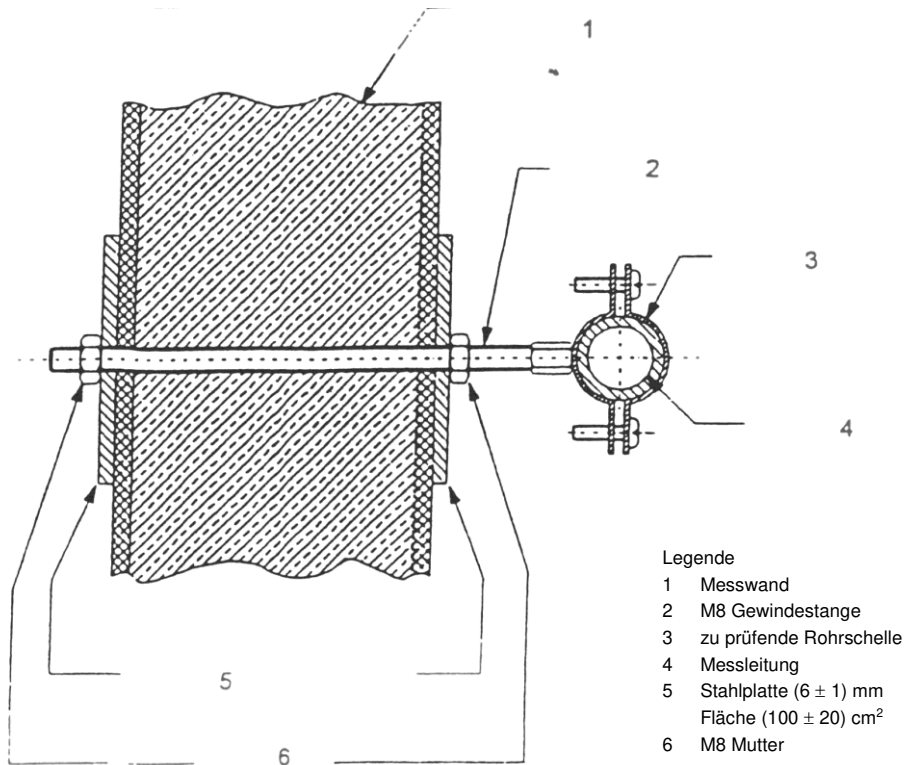

Je nach Ausrüstung der Rohrschelle kann die Befestigung auch über eine M8-Gewindestange mit passender Mutter erfolgen.

5. Umrechnung der im Messraum hinter der Messwand auftretenden Lautstärke auf die Bezugsabsorptionsfläche

$$A_0 = 10 \text{ m}^2.$$

Gemäß der vorstehenden Erläuterung sorgten die einschlägigen Normen für den Schallschutz dafür, dass schalltechnisch günstige Armaturen entwickelt und entsprechend bezeichnet werden. Damit ließ sich jedoch nicht, wie ursprünglich angenommen, die Belästigung durch Leitungsgeräusche eliminieren.

Gründe für weitere Belästigungen sind:

- Es lässt sich bei größeren spezifischen Zapfmengen, zum Beispiel mit Druckspülern, die gewünschte Geräuschverminderung zu

$$\Delta L_{IN} \geq 15 \text{ dB(A)}$$

nicht herbeiführen, also kein Prüfzertifikat beschaffen.

- Bei ungünstiger, über den Kontakt der Befestigungsschellen hinausgehender Verbindung zwischen dem Rohr und dem Bauwerk, zum Beispiel durch Einputzen, kommt es zu stärkerer Geräuschabstrahlung als in einschlägigen Normen verlangt.
- Bei Aussparungen und Schlitzern in den Wandungen für die Rohrverlegung und bei Anwendung von dünnen abdeckenden Schalen mit unmittelbarem Kontakt zum Leitungssystem kommt es ebenfalls zu stärkerer Geräuschabstrahlung als in einschlägigen Normen vorgegeben.
- Besonders in der geräuschempfindlichen Nachtzeit führt die im Mittel wesentlich geringere Wasserentnahme am Gesamtnetz zu entsprechend höheren Zapfdrücken als 0,3 MPa, so dass alle Leitungsgeräuschemissionen entsprechend zunehmen.
- Wegen den vorstehend genannten Kriterien werden heutzutage die Rohrleitungen der sanitären Installation grundsätzlich durch eine Körperschallentkopplung vom Bauwerk getrennt. Hierzu dienen an den Befestigungspunkten Spezial-Rohrschellen. Im Rahmen des vorliegenden Prüfberichtes war eine derartige Schelle zu prüfen.

Erfahrungsgemäß kann mit solchen Schellen die Lautstärke eines in Anlehnung an DIN EN ISO 3822-1 angebrachten und geprüften Wasserleitungssystems eine deutliche Verminderung der Geräuscheinwirkungen erzielt werden. Ergänzend zu der Anwendung geeigneter Schellen sind eingeputzte Rohrleitungen vor der Vermörtelung mit weich federndem Dämmstoff zu ummanteln. Das System aus Rohrleitungen und Zapfanlagen ist demnach 'schwimmend' zu verlegen.

### 1.3 Messnorm

Die Messungen erfolgten nach folgender Richtlinie

- DIN EN ISO 3822-1 „Akustik - Prüfung des Geräuschverhaltens von Armaturen und Geräten der Wasserinstallation im Laboratorium – Teil 1: Messverfahren“ (ISO 3822-1 : 1999+Amd1:2008), Deutsche Fassung EN ISO 3822-1:1999+A1:2008

### 1.4 Hersteller der Prüfanordnung

SG-Bauakustik  
Mainstraße 15  
45478 Mülheim an der Ruhr

### 1.5 Auftraggeber der Prüfung

MÜPRO Services GmbH  
Hessenstraße 11  
65719 Hofheim

## 2. Messanordnung und Bewertungsprinzip

In die zu prüfende Schellenkonfiguration wurde ein 1" - Messrohr eingelegt und durch Verschluss der Schellenhälften in der oben beschriebenen Montageart fest fixiert. Es wurden vier Rohrschellen der beschriebenen Ausführung über Gewindestangen in entsprechende Metalldübel mit der Wand des Installationsprüfstandes gemäß DIN EN ISO 3822-1 verbunden. Folgendes Messrohr wurde verwendet:

1":      Stahlrohr, 33,7 mm

Zum Vergleich erfolgte die Montage mit starr befestigten Schellenanbindungen (verwendete Schelle: Schraubrohrschele Optimal Junior Easy, ohne Einlage, M8,  $\frac{3}{4}$ " (26-28 mm), verzinkt). Für die Anordnung, angeschlossen durch ein Installationsgeräuschnormal (IGN), ließ sich aus der Differenz das Verbesserungsmaß  $\Delta L_{IN}$  bestimmen.

### **3. Messdurchführung**

Zur Bestimmung der Verbesserung des Prüfgegenstandes erfolgte die Zuleitung des Leitungswassers von einer Druckerhöhungsanlage über einen 1" dicken Schlauch zu der an der Prüf- wand des Messraums befestigten Messleitung. Der Fließdruck wurde normgemäß unmittelbar an der Zapfquelle bestimmt. Als Zapfquelle diente ein Installationsgeräuschnormal (IGN) gemäß DIN EN ISO 3822-1. Die Ermittlung der Lautstärke im diffusen Schallfeld des Messraumes erfolgt über einen Bewertungsfilter gemäß DIN EN 60 651 durch Mittelung der Empfangswerte von jeweils drei Messungen. Neben den Übertragungswerten bei Nutzung der Messleitung wurden bei den Oktavmittelfrequenzen auch die auf den Messraum einwirkenden Fremdgeräusche und das Eigengeräusch der Installationsanlage ermittelt. Diese Werte waren ausreichend niedrig, so dass keine Korrekturen einfließen.

Die Pegelminderung durch Anwendung der zu prüfenden Schellen errechnet sich nach Abzug der Differenz aus "starrer" und "entkoppelter" Befestigung der Leitung vom Bezugswert des IGN- Oktavschallpegels.

### **4. Messergebnisse**

Die Ergebnisse für die untersuchte Anordnung können Anlage 2 dieses Berichtes entnommen werden. Zusammengefasst ergeben sich für die untersuchte Konfiguration die in den folgenden Tabellen 1 bis 3 angegebenen Werte.

**Tabelle 1: Messwerte vom 15.01.2021**

| <b>Mittenfrequenz des Oktavbandes f in Hz</b>  | <b>125</b> | <b>250</b> | <b>500</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>Mittelwert</b>       |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Nachhallzeit im V = 74,3 m <sup>3</sup> großen Messraum T in s   | 1,97       | 1,41       | 1,31       | 1,61        | 1,60        | 1,33        | T <sub>m</sub> = 1,81 s |
| Fremdgeräuschpegel im Messraum bei Durchführung der Untersuchungen L <sub>b</sub> in dB  | 19,1       | 12,1       | 11,8       | 6,1         | 8,0         | 9,5         | --                      |
| Korrektur in dB  | - 16,1     | - 8,6      | - 3,1      | ± 0,0       | + 1,2       | + 1,0       |                         |
| A-bewerteter Pegel in dB   | 3,0        | 3,5        | 8,7        | 6,1         | 9,2         | 10,5        | 15,5 dB(A)              |
| <b>Bezugswert</b><br>Schallpegel im Messraum bei Befestigung des Messrohres mit starren Rohrschellen, L <sub>s,starr</sub> in dB   |            |            |            |             |             |             |                         |
| Messrohr: Stahlrohr, 1“  | 59,8       | 62,8       | 62,2       | 63,1        | 57,8        | 48,1        | --                      |
| <b>Messwerte Prüfobjekte</b><br>Schallpegel im Messraum bei Befestigung des Messrohres mit entkoppelten Rohrschellen, L <sub>s,entk.</sub> in dB,<br><b>Schraubroherschelle Optimal Junior Easy, M8, 1“ (32-35 mm), verzinkt</b> |            |            |            |             |             |             |                         |
|  | 48,5       | 52,6       | 48,1       | 43,1        | 35,3        | 24,9        | --                      |

**Tabelle 2: Verbesserungsmaße**

| <b>Mittenfrequenz des Oktavbandes f in Hz</b>  | <b>125</b> | <b>250</b> | <b>500</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>Mittelwert</b> |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Verbesserungsmaß starre Befestigung zu entkoppelte Befestigung<br>L <sub>IN</sub> = L <sub>s,starr</sub> - L <sub>s,entk.</sub> in dB<br><b>Schraubroherschelle Optimal Junior Easy, M8, 1“ (32-35 mm), verzinkt</b> |            |            |            |             |             |             |                   |
|  | 11,3       | 10,2       | 14,1       | 20,0        | 22,5        | 23,2        | --                |

**Tabelle 3: Bezug des Verbesserungsmaßes auf die Normvorgabe**

| <b>Mittenfrequenz des Oktavbandes f in Hz</b>                               | <b>125</b> | <b>250</b> | <b>500</b> | <b>1000</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>Mittelwert</b> |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bezugswert für das IGN, $L_{sm}$ in dB                                      | 35,0       | 39,0       | 42,0       | 42,0        | 37,0        | 25,0        | --                |
| Korrektur in dB   | - 16,1     | - 8,6      | - 3,1      | $\pm 0,0$   | + 1,2       | + 1,0       | --                |
| A-bewerteter Pegel in dB  | 18,9       | 30,4       | 38,9       | 42,0        | 38,2        | 26,0        | 45,0 dB(A)        |
| Geräuschpegel, bezogen auf die Normvorgabe, $L = L_{sm} - L_{IN}$ in dB     |            |            |            |             |             |             |                   |
| <b>Schraubroherschelle Optimal Junior Easy, M8, 1" (32-35 mm), verzinkt</b> | 23,7       | 28,8       | 27,9       | 22,0        | 14,5        | 1,8         | --                |
| A-bewerteter Pegel in dB  | 7,6        | 20,2       | 24,8       | 22,0        | 15,7        | 2,8         | 27,9 dB(A)        |

Beim Einsatz der geprüften Befestigungskonfigurationen bei dem zur Bewertung heranzuziehenden Fließdruck von 0,3 MPa an einer Armaturenmesswand mit der normgerechten Übertragungslautstärke von  $L_{IN} = 45$  dB(A) beträgt das Verbesserungsmaß:

**Schraubroherschelle Optimal Junior Easy, M8, 1" (32-35 mm), verzinkt**

$$VM L_{IN} = 17 \text{ dB(A)}$$

Mülheim an der Ruhr, 20.01.2021

Stefan Grüll

**Bild 1:** Bezugsmessung: OPTIMAL JUNIOR EASY, 1" (26 - 28 mm), Anschluss M8, starrer Anschluss



**Bild 2:** Messung 1: OPTIMAL JUNIOR EASY mit Einlage aus DÄMMGULAST®, 1" (32 - 35 mm), Anschluss M8



Nr. des Prüfberichtes: 1910-001-21  
SG-Bauakustik  
Institut für schalltechnische Produktoptimierung  
Mainstraße 15  
45478 Mülheim an der Ruhr, den 20.01.2021

Stefan Grüll

# Messung von Wasserinstallationsgeräuschen im Laboratorium

## Anlage 2

in Anlehnung an DIN EN ISO 3822-1, 07.2009

Auftraggeber: MÜPRO Services GmbH, Hessenstraße 11, 65719 Hofheim


Prüfobjekt: 1" Stahl-Wasserleitungsrohr, Außendurchmesser  $d = 33,7$  mm, befestigt mit Schraubrohrschele Optimal Junior Easy, M8, 1" (32-35 mm), verzinkt

Betrieb: Zapfung mit IGN gemäß DIN EN ISO 3822-1 bei Fließdruck von 0,3 Mpa (3 bar)

### Bewertung:

Messung der Geräuschübertragung bei den Oktavmittenfrequenzen  $f = 125$  bis  $4000$  Hz und Berechnung der Differenz zwischen "starrer" und "entkoppelter" Befestigung, Bewertung unter Verwendung der normativen IGN-Bezugswerte, Umrechnung auf die im Mittel im Bau zu erwartende Geräuschübertragung. Messung am 15.01.2021, Lufttemperatur im Prüfstand:  $18,8$  °C, relative Feuchte:  $54,4$  %

### Prinzipdarstellung zum Aufbau des Prüfgegenstandes:

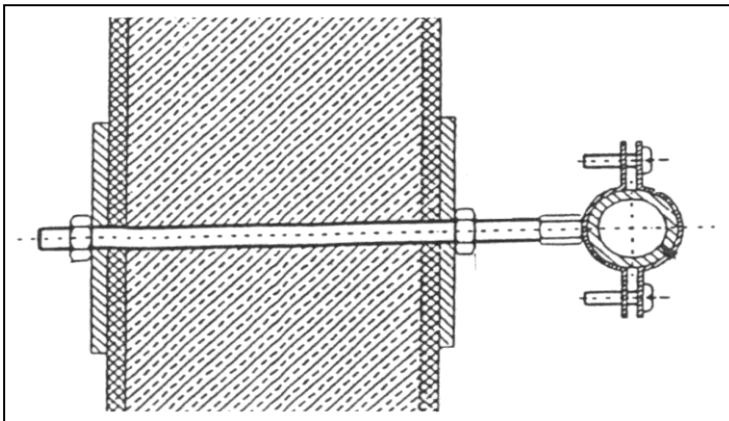


### Prüfkriterien:

Volumen Prüfraum:  $V = 74,3$  m<sup>3</sup>  
 mittl. Nachhallzeit:  $\overline{T}_N = 1,81$  s  
 Fläche Meßwand:  $F = 8,20$  m<sup>2</sup>  
 Flächengewicht:  $g_F = 232$  kg/m<sup>2</sup>  
 Messrohrlänge:  $L = 3,20$  m  
 Außendurchmesser:  $D = 33,7$  mm  
 Fließdruck:  $p = 0,30$  MPa  
 Durchfluß:  $q = 0,13$  l/s

Entkopplungseinlage: **Profilgummi**

### Messdiagramm:

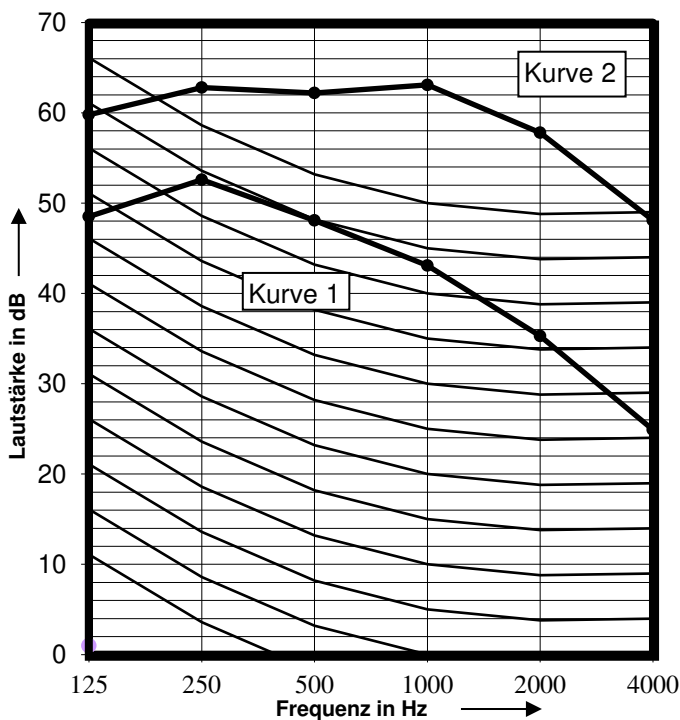

### Bewertung:

Kurve 1: Geräuschübertragung bei Befestigung mit der Rohrschelle siehe oben

**$L_{IN} = 28$  dB(A)**

Kurve 2: Geräuschübertragung bei starrer Befestigung

**$L_{IN} = 45$  dB(A)**

### Verbesserung:

| Frequenz $f$ [Hz] | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| VM $L_{IN}$ [dB]  | 11,3 | 10,2 | 14,1 | 20,0 | 22,5 | 23,2 |

**A-Bewertung  $L_{IN} = 17$  dB(A)**

Nr. des Prüfberichtes: 1910-001-21

SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Mainstrasse 15

45478 Mülheim an der Ruhr, 20.01.2021

Stefan Grüll